


# 修理サービスを依頼する前に

現象	原因	対策
スイッチを入れてもモーターが回らない	コンセントがきちんと差し込まれていない	コンセントをきちんと根元まで差し込む
	コードが断線している	販売店または(株)ポニーにご相談ください
	スイッチが故障している	販売店または(株)ポニーにご相談ください
	ブレーカーが作動している	ブレーカーを復帰させる(下記参照)
スイッチを入れてもモーターがうなって回らない	本体内に異物や硬いものが入っている	スイッチを切ってリングをはずし、プレート・ナイフ・ロールのまわりの異物を取り除く
	一度に大量のものを入れすぎている	入れる量を加減する
	本体内の肉が凍っている	本体部①②③④⑥を分解し、凍った肉を取り除く
	リングを極端に締め付け過ぎている	リングをゆるめる
	ギアが破損している	販売店または(株)ポニーにご相談ください
	ナイフが逆に入っている	ナイフを正常にセットする
ロールは回っているが挽肉がきれいにでてこない	ナイフおよびプレートの切れが悪い	ナイフ・プレートを研磨したものと交換する。または新しいものと交換する
	ナイフが逆に入っている	ナイフを正常にセットする
	本体のピンが摩耗してプレートが回っている	本体内のピンを正常なものと交換する
	スジ肉や小骨がナイフにまわりついている	きれいに除去する(8ページ「ご使用中、こんな状態になったら」をご参照ください)
ロールは回っているが肉を引き込まない	プレートとナイフがきちんと接触していない	リングがゆるんでいるので締め付ける
	角芯の角がなくなっている	角芯を交換する
	リングが締まっていない	リングのネジにカス等が溜まって、目詰まりしているネジ溝を掃除する


※その他異常と思われたら、販売店または(株)ポニーにご相談ください。

## ■ブレーカーの復帰方法

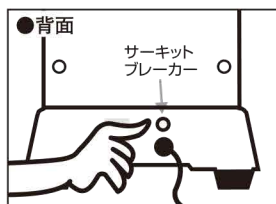

本体背面のサーキットブレーカーの白いボタンを押します。  
それでもモーターが正常に動かない場合は、販売店または(株)ポニーにご相談ください。

# プレート目(穴)と用途

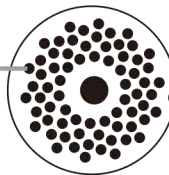

目(穴)のサイズ	1.6ミリ	1.9ミリ	2.4ミリ	3.2ミリ (1分)	4.8ミリ (1.5分)	6.4ミリ (2分)	8ミリ (2.5分)	9.6ミリ (3分)	12.8ミリ (4分)
目(穴)の実物大	●	●	●	●	●	●	●	●	●
食肉ミンチ(粗挽)					○	◎			
食肉ミンチ				◎	○				
魚肉ミンチ			○	◎	○				
魚スリミ	◎	○	○						
コロッケ・じゃがいも				○	○	◎	○		
みそ豆				◎	○	○			
製あん	◎	○	○						

※上表は目安です。食材の種類や状態により適切なサイズが異なる場合がございます。

## ウインナーメーカーセットのご紹介(別売)

### NEWハイパワーミンサーで 自家製ウインナーづくりが手軽に!

NEWハイパワーミンサー BN-550SAに取り付けるだけでウインナーづくりがカンタンにできる「ウインナーメーカーセット」をご用意しています。お問い合わせください。



BN-550(#12)用	
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●専用SKDプレート</li> <li>●ノズル(外径15mm)</li> <li>●細口ケーシング(φ17mm) 2本</li> <li>●ノズル用押し出し棒</li> </ul> 取扱説明書付
JANコード	49 36834 13140 4